

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

COORDINACION DE OPERACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

28/OCTUBRE/2020

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO HILARIO ARA UCO

CARGO DEL COMISIONADO JEFE DEL DPTO. DE PROGRAMAS DE EFICIENCIA

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO COORDINACIÓN DE OPERACIÓN

PERIODO DE LA COMISIÓN 13, 14, 16, 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2020

LUGAR DE LA COMISIÓN TULUM, KANTUNILKIN Y HOLBOX, QUINTANA ROO

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS \$ 3262.5

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

SALIDA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. EN TULUM, SE VISITA LAS INSTALACIONES DE LA PTAR DE LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL, SE REALIZARON DIVERSAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR. EN LA LOCALIDAD DE CHIQUILA, SE REALIZÓ RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE VACÍO, SE EFECTUÓ REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y FALLAS DEL SISTEMA, PARA GARANTIZAR LA GENERACIÓN DE VACÍO, DURANTE ESTAS PRUEBAS SE DETECTÓ QUE LAS DOS VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 8" DE DIÁMETRO INSTALADAS RECIENTEMENTE EN LAS LÍNEAS PRINCIPALES DE VACÍO NO CIERRAN HERMETICAMENTE, IMPIDIENDO UNA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA POR LÍNEA. SE PRESENTA UNA CONDICIÓN DE PERDIDA DE VACÍO EN LAS REDES PRINCIPALES Y LÍNEAS COLECTORAS AL ALTO VACÍO; ESTA FALLA ESTA OCASIONANDO MAL FUNCIONAMIENTO Y PARO TOTAL DE LAS VÁLVULAS COLECTORAS DE AGUA RESIDUAL INSTALADAS EN LOS POCETOS, OCASIONANDO SE PRESENTEN REBOSAMIENTOS DE AGUA RESIDUAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD. ESTOS REBOSAMIENTOS SE ESTAN ATENDIENDO CON PERSONAL Y EQUIPO ESPECIALIZADO. SE EFECTUÓ RECORRIDO DE LAS LÍNEAS COLECTORAS A GRAVEDAD, DETECTÁNDOSE DIVERSAS ANOMALÍAS, ASÍ COMO INFILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL A REGISTROS SANITARIOS, ESPECIALMENTE SE DETECTÓ ESTA ANOMALÍA EN ALGUNOS REGISTROS NUEVOS Y EN POCETOS NUEVOS INSTALADOS RECIENTEMENTE. EN EL RECORRIDO A LAS LÍNEAS PRINCIPALES ALGUNAS VÁLVULAS NUEVAS NO OPERAN CORRECTAMENTE, DE ESTO SE INFORMARÁ A LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. DADA LA CONDICIÓN DE FALLA OPERATIVA, SE ACORDÓ CON EL ORGANISMO OPERADOR LLEVAR A CABO TRABAJOS DE SECCIONAMIENTO EN LAS REDES DE VACÍO, PARA IR ACOTANDO LAS LÍNEAS A VACÍO QUE PRESENTEN PERDIDAS Y POSTERIORMENTE LOCALIZAR LOS PUNTOS DE PERDIDA EN LAS MISMAS. DE IGUAL MANERA LA EXCAVACIÓN DE PUNTOS PREVIAMENTE DETECTADOS QUE PODRÍAN SER ZONAS QUE PRESENTEN PERDIDA DE VACÍO. SE PIDIO AL ORGANISMO RECUPERAR LAS VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 8" PULGADAS QUE FUERON RETIRADAS DE LAS DOS LÍNEAS PRINCIPALES DE VACÍO PARA REVISARLAS, DAR MANTENIMIENTO Y VERIFICAR SU CIERRE HERMETICO, POSTERIORMENTE INSTALARLAS EN LAS LÍNEAS PARA UNA CORRECTA SECTORIZACIÓN, LO QUE AYUDARÁ EN LOS TRABAJOS DE LOCALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS QUE PRESENTAN PERDIDA DE VACÍO QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO.

FIRMA DEL COMISIONADO

HILARIO ARA UCO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.