



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

ANGEL M. HUAPE LÓPEZ
COORDINADOR DE OPERACIÓN



Oficio No.: CAPA/CO/0416/2020

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

COORDINACIÓN DE OPERACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

03/NOVIEMBRE/2020

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	FERNANDO JOVEN SANCHEZ
CARGO DEL COMISIONADO	DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO TECNICO
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	COORDINACIÓN DE OPERACIÓN
PERIODO DE LA COMISIÓN	13,14,15, 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL 2020
LUGAR DE LA COMISIÓN	TULUM Y KANTUNILKIL Q. ROO.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 3,750.00

SALIDA DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. EN TULUM, SE VISITA LAS INSTALACIONES DE LA PTAR DE LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL, SE REALIZARON DIVERSAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR. EN LA LOCALIDAD DE CHIQUILA, SE REALIZO RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE VACIO, SE EFECTUÓ REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y FALLAS DEL SISTEMA, PARA GARANTIZAR LA GENERACIÓN DE VACIO, DURANTE ESTAS PRUEBAS SE DETECTO QUE LAS DOS VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 8" DE DIAMETRO INSTALADAS RECIENTEMENTE EN LAS LÍNEAS PRINCIPALES DE VACÍO NO CIERRAN HERMETICAMENTE, IMPIDIENDO UNA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA POR LÍNEA. SE PRESENTA UNA CONDICIÓN DE PERDIDA DE VACIO EN LAS REDES PRINCIPALES Y LINEAS COLECTORAS AL ALTO VACÍO; ESTA FALLA ESTA OCASIONANDO MAL FUNCIONAMIENTO Y PARO TOTAL DE LAS VÁLVULAS COLECTORAS DE AGUA RESIDUAL INSTALADAS EN LOS POCETOS, OCASIONANDO SE PRESENTEN REBOSAMIENTOS DE AGUA RESIDUAL EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD. ESTOS REBOSAMIENTOS SE ESTAN ATENDIENDO CON PERSONAL Y EQUIPO ESPECIALIZADO. SE EFECTUÓ RECORRIDO DE LAS LINEAS COLECTORAS A GRAVEDAD, DETECTANDOSE DIVERSAS ANOMALIAS, ASÍ COMO INFILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL A REGISTROS SANITARIOS, ESPECIALMENTE SE DETECTO ESTA ANOMALIA EN ALGUNOS REGISTROS NUEVOS Y EN POCETOS NUEVOS INSTALADOS RECIENTEMENTE. EN EL RECORRIDO A LAS LINEAS PRINCIPALES ALGUNAS VÁLVULAS NUEVAS NO OPERAN CORRECTAMENTE, DE ESTO SE INFORMARÁ A LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. DADA LA CONDICIÓN DE FALLA OPERATIVA, SE ACORDO CON EL ORGANISMO OPERADOR LLEVAR A CABO TRABAJOS DE SECCIONAMIENTO EN LAS REDES DE VACÍO, PARA IR ACOTANDO LAS LINEAS A VACÍO QUE PRESENTEN PERDIDAS Y POSTERIORMENTE LOCALIZAR LOS PUNTOS DE PERDIDA EN LAS MISMAS. DE IGUAL MANERA LA EXCAVACIÓN DE PUNTOS PREVIAMENTE DETECTADOS QUE PODRIAN SER ZONAS QUE PRESENTEN PERDIDA DE VACÍO. SE PIDIO AL ORGANISMO RECUPERAR LAS VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 8" PULGADAS QUE FUERON RETIRADAS DE LAS DOS LÍNEAS PRINCIPALES DE VACÍO PARA REVISARLAS, DAR MANTENIMIENTO Y VERIFICAR SU CIERRE HERMETICO, POSTERIORMENTE INSTALARLAS EN LAS LINEAS PARA UNA CORRECTA SECTORIZACIÓN, LO QUE AYUDARA EN LOS TRABAJOS DE LOCALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS QUE PRESENTAN PERDIDA DE VACÍO QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO.

FIRMA DEL COMISIONADO

-

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.